株式会社佐藤商事　TEL：045-544-4279　FAX：045-544-4200

本器は工場出荷前に検査を受け、正常な動作が保証されております。正しくご使用いただくため取扱説明書を必ずお読みになり、ご活用くださるようお願い申し上げます。

■各部の名称

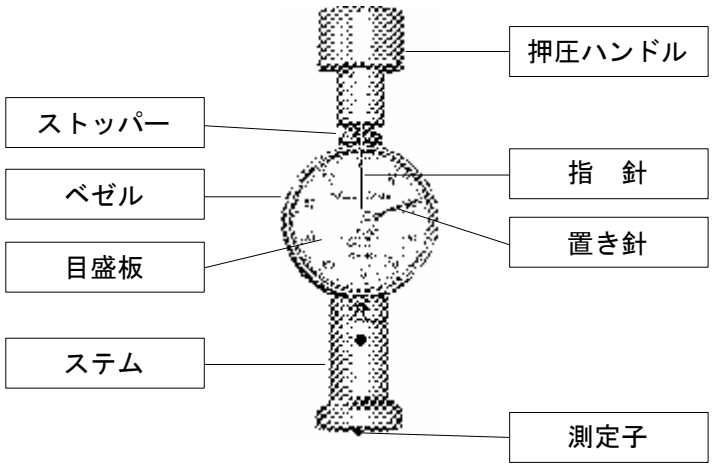

■使用方法

① 押圧ハンドルとステムを持ち、押圧ハンドル底部がストッパーに接するまで押圧してください。この作業を繰り返し、一定に押圧出来るよう習熟してから測定を始めて下さい。（押圧の精度=測定の精度）
② 置き針が目盛り 0 を指している事をご確認ください。誤差があるときはベゼルを回し調整してからご使用ください。（置き針を戻すときはゆっくりとやさしく！）
③ 測定子を非測定物の表面に垂直になるように当て、押圧ハンドル底部がストッパーに接するまで押圧し、置き針の数値を読みます。（図参照）
（アラーム付はブザー音・LED の点灯まで押し圧して、読み取りください）
④ 特に精度が求められる際は③の作業を数回繰り返し、最小値、最大値を切り捨てた平均値を測定値としてください。
⑤ 測定後は本器をきれいに拭き保管してください。
（長期保管の場合は、振動や温度・湿度の影響の少なく、ほこりのない場所に保管してください）

精密測定器ですのでお取扱いに十分ご注意し、落下させたり、ぶつけたりしないようにご使用下さい。（ストラップのご使用をおすすめいたします）

■各部の寸法

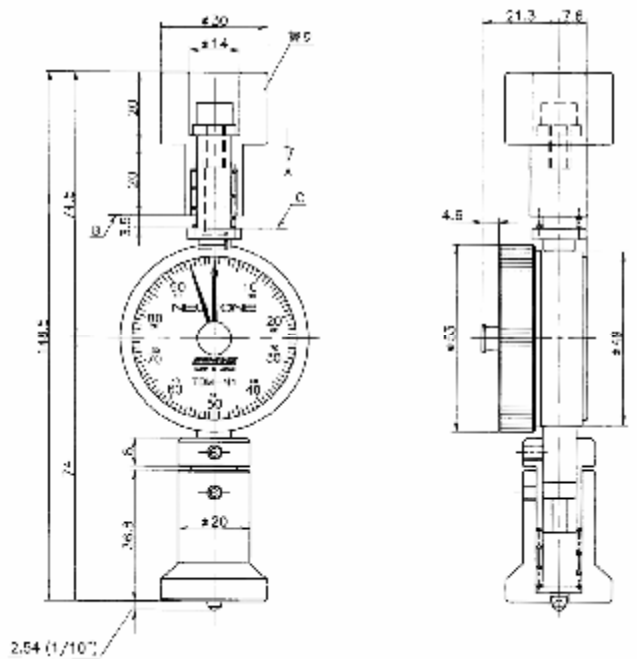

■仕 様

仕　　様(TDM-N1)			
重　　量	245g	測定力初圧	0.6±0.2N
目　　量	.001”	測定力 25	1.05±0.3N
測 定 範 囲	0～.10”	測定力 50	1.70±0.4N
広範囲精度	.002”	測定力 75	2.33±0.5N
押　付　力	14.71±1N	測定力終圧	2.94±0.6N